

STONEREEF

ES

EN

CORONA DE PERFORACIÓN de 68mm

I N S T R U C C I O N E S / M A N U A L

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1280 / 1281

service@stonereef.de



ES

Español

- Utilice equipo de protección individual: Utilice siempre equipo de protección adecuado, en particular:
 - 
 - 
 - 
 - 
- Utilice la corona solo con taladros SDS Plus con percusión. La máquina debe tener potencia suficiente.
- Antes de empezar, compruebe que corona y mandril no tengan daños/desgaste. No use herramientas dañadas.
- Compruebe el material: asegúrese de que no haya tuberías (electricidad, gas, agua). Use un detector antes.
- Utilice la broca fijada y sujeta firmemente; una sujeción deficiente puede causar lesiones.
- No aplique fuerza excesiva al taladrar; deje que la herramienta trabaje. La fuerza excesiva puede romperla.
- Espere a que se detenga: no toque broca o herramienta hasta que paren completamente (pueden girar/estar calientes).
- Limpieza y mantenimiento regulares:

elimine polvo/restos tras cada uso. Guárdela en un lugar seco.



Apto para martillos perforadores de 2-4 kg con acoplamiento SDS-Plus.

Mampostería de ladrillo y piedra natural.

Utilice un taladro con una potencia mínima de 800 vatios.

EN

English

- Wear Personal Protective Equipment: Always wear appropriate protective gear, especially:



- Use only with suitable machines: Use the core drill bit exclusively with SDS Plus-compatible rotary hammers with impact function. Ensure the machine has sufficient power for the intended application.
- Inspect before starting work: Check the core drill bit and the chuck for visible damage, cracks, or excessive wear. Never use damaged tools.
- Check the material: Make sure there are no hidden wires (electricity, gas, water) in the drilling area. Use appropriate line detectors before drilling.
- Insert the core drill bit correctly: Ensure the core drill bit is securely and firmly seated in the chuck. A loose fit can lead to loss of control or injury.
- Do not force the tool: Do not apply excessive pressure while drilling. Let the

machine and the core bit do the work. Too much force can cause tool breakage or overload the machine.

- Wait for a complete stop: Do not touch the core drill bit or the tool until it has come to a complete stop. The bit may still be rotating or hot after the machine is turned off.
- Clean and maintain regularly: After each use, remove dust and drilling debris from the core drill bit. Store the tool in a dry and protected place.



Compatible with rotary hammers weighing 2-4 kg with SDS-Plus chuck.

Masonry made of brick and natural stone.

Use a drill with a minimum power output of 800 watts.

1







Marcar y preparar

- Marque la posición de perforación deseada en la superficie. En el caso de los enchufes, se recomienda hacer una cruz en el centro del enchufe como orientación.
- Tenga en cuenta, especialmente en el caso de los enchufes, que las perforaciones cerca del suelo solo deben realizarse a una altura mínima de 30 centímetros sobre el suelo.

1

Mark and preparation

- Mark the desired drilling position on the surface. For power outlets, it is recommended to draw a cross at the center of the outlet as a guide.
- Especially for wall sockets, note that drillings near the floor should only be carried out at a height of at least 30 centimeters (approximately 12 inches) above the ground.

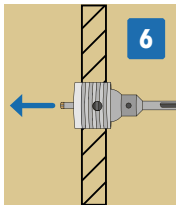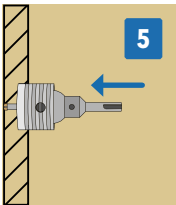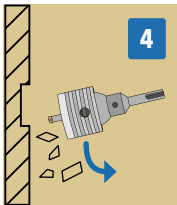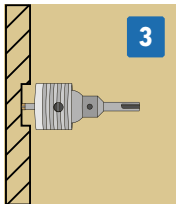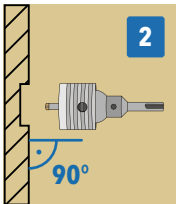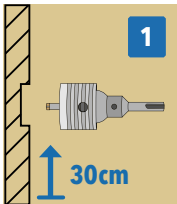

2

Alineación recta

- Taladre ejerciendo una ligera presión y mantenga la máquina recta.

3

Taladrado

- Elimine regularmente el polvo de taladrado que se acumula en la broca hueca y realice el taladrado según las siguientes ilustraciones:

4

5

6

2

Keep aligned straight

- Drill with light pressure and keep the machine straight.

3

Drilling

- Regularly remove the drilling dust that accumulates in the core drill bit and perform the drilling according to the following illustrations:

4

5

6

ES**Aplicación**

- Cuando haya alcanzado la profundidad deseada, retire la herramienta de taladrado y limpie el agujero de taladrado del polvo restante. Las imprecisiones se pueden compensar con material adecuado, como yeso eléctrico.

EN**Application**

- Once the desired depth is reached, remove the core drill bit and clean the hole from any remaining dust. Any inaccuracies can be corrected with suitable material, such as plaster for electricians.

ES**Gracias**

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Si tienes alguna pregunta sobre nuestros productos, no dudes en enviarnos un mensaje. Estamos a tu disposición:

EN**Thank you**

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



Área de servicio
Customer Area

www.stonereef.de/service